


wedi Subliner Dry

...wedi®

④ wedi Subliner Dry auslegen und mit Cutter oder Schere zuschneiden.

⑤ Lay out wedi Subliner Dry and cut to size using a cutter or scissors.


⑥ Poser wedi Subliner Dry et le découper avec un cutter ou des ciseaux.

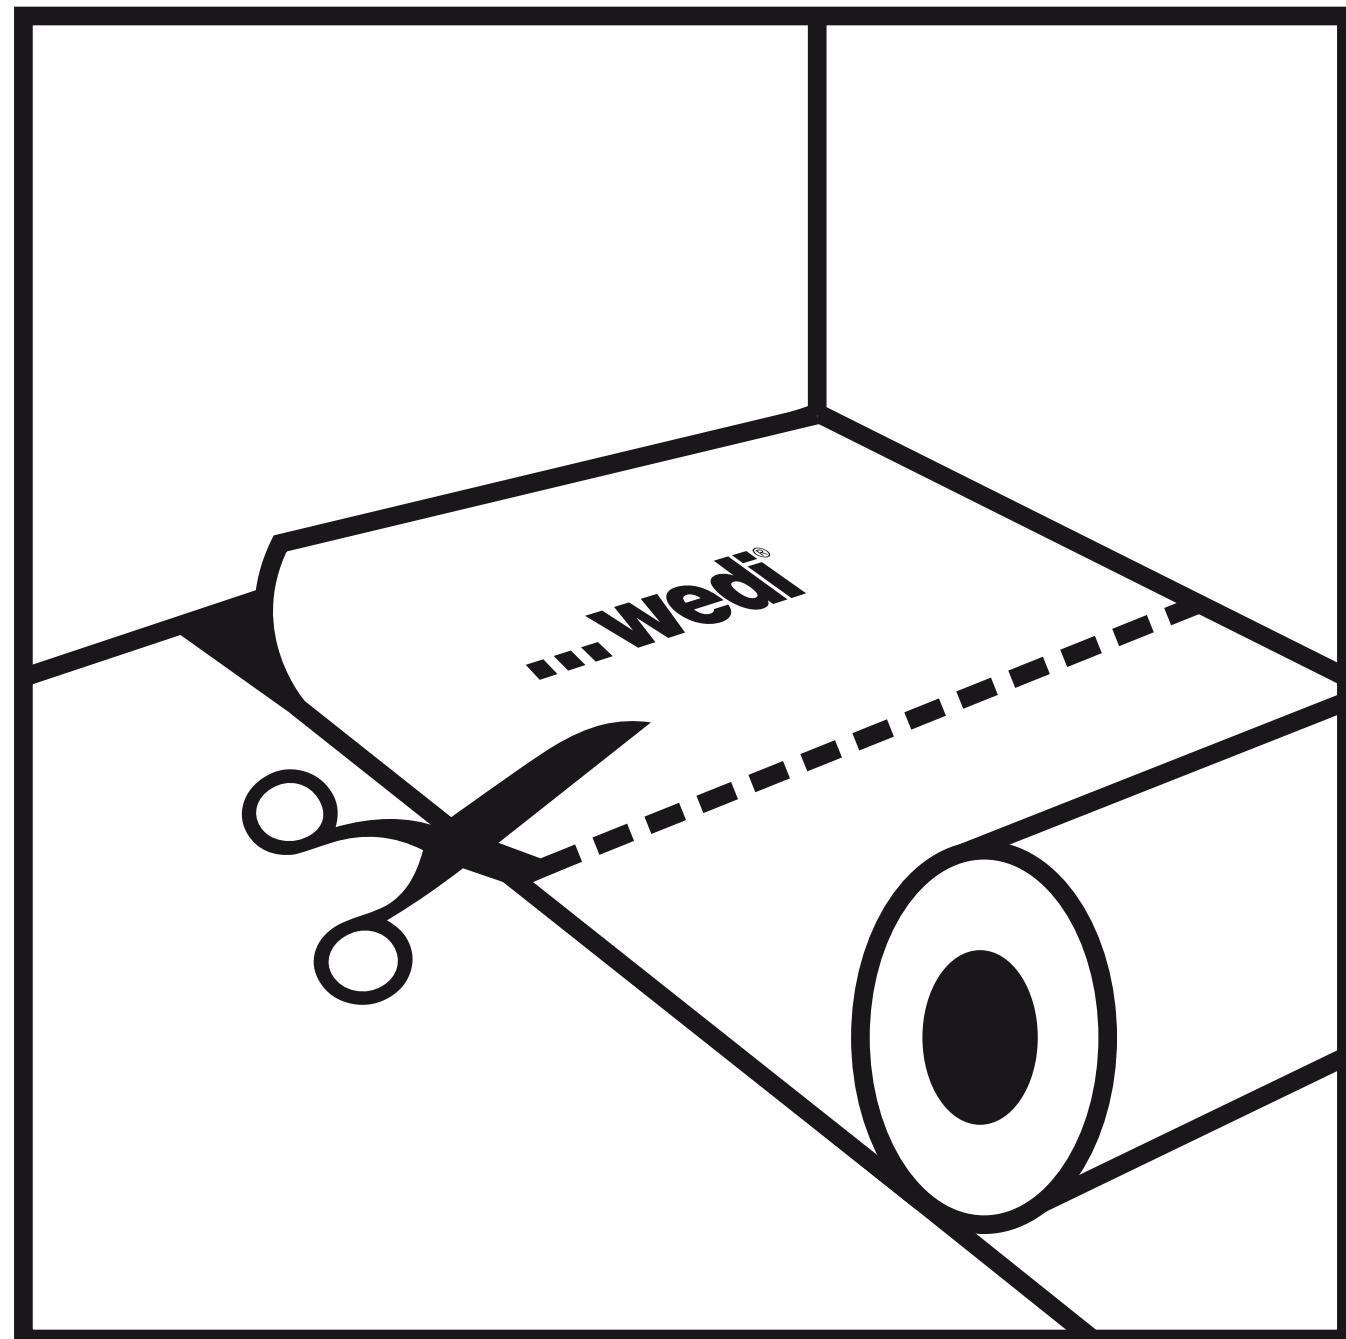

⑦ Auf vorbereiteten Untergrund wedi Dünnbettmörtel (wedi 320) mit 4 oder 6 mm Zahnung aufkämmen.

⑧ Apply thin-bed mortar (wedi 320) to the prepared subfloor using a 4 or 6 mm toothed trowel.


⑨ Sur un support préparé, remblayer avec du mortier (wedi 320) en couche mince avec une denture de 4 ou 6 mm.

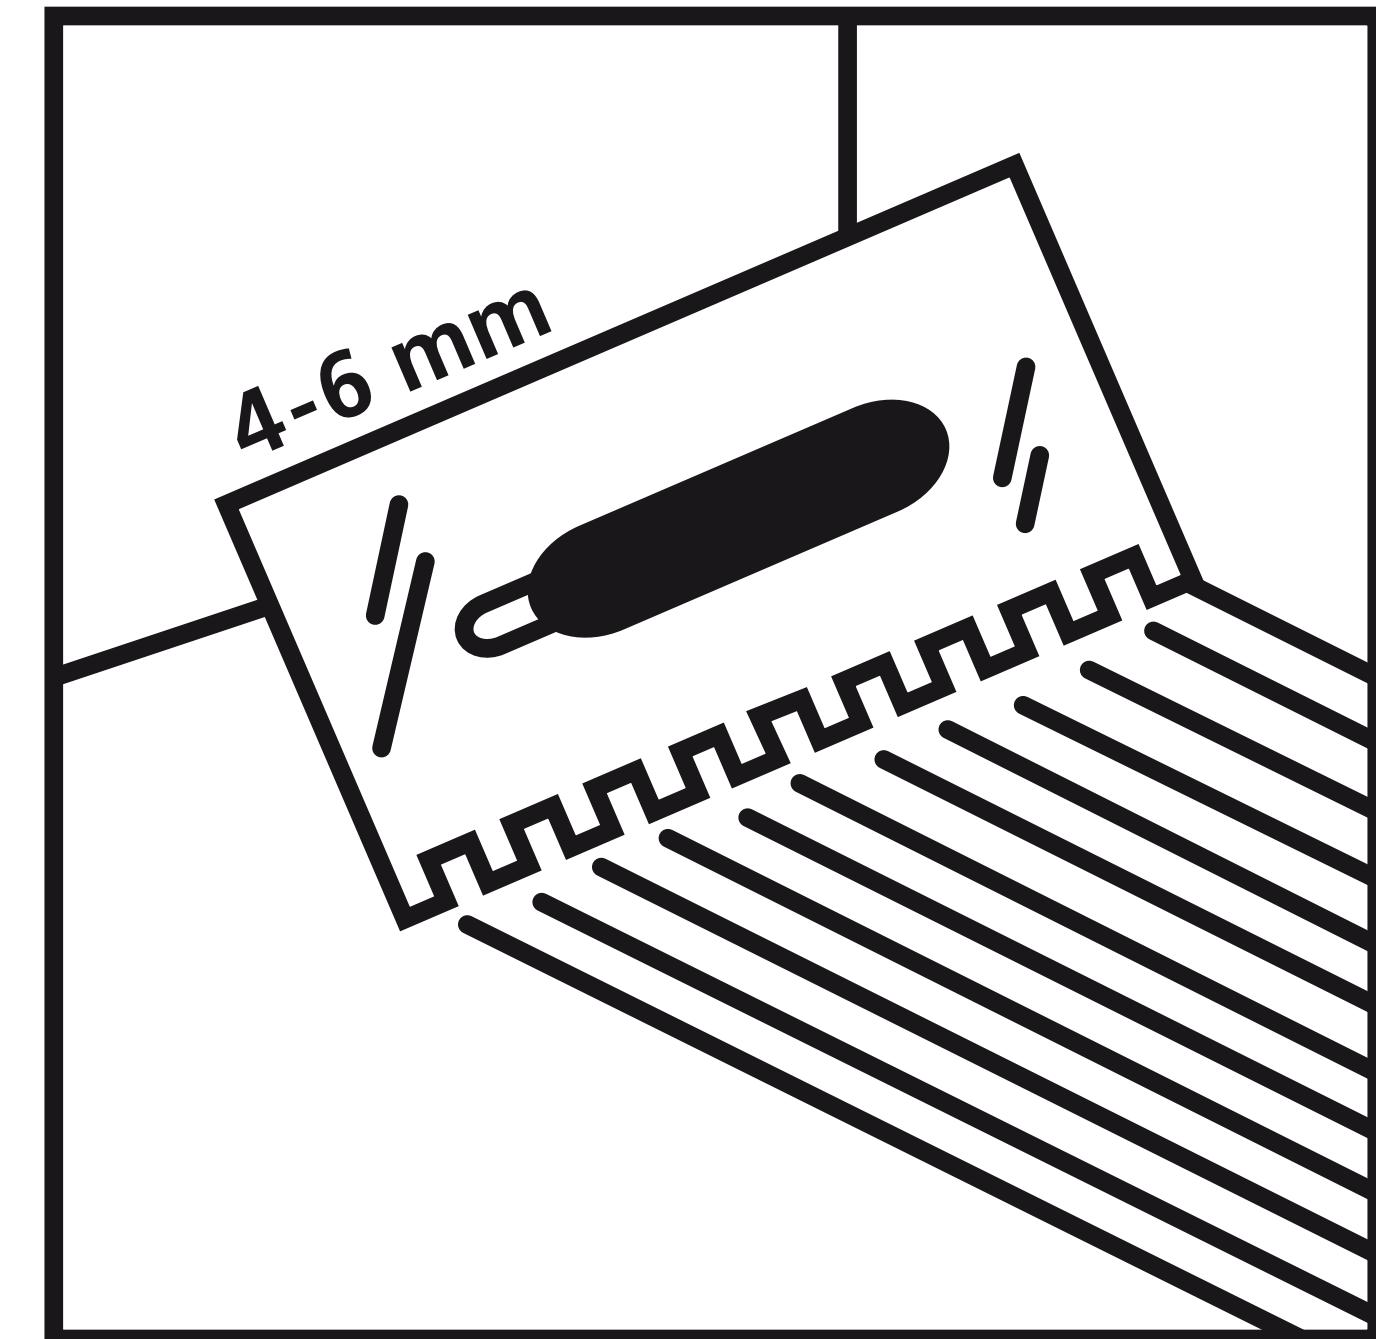

⑩ wedi Subliner Dry mit der bedruckten Seite nach oben einlegen und mit Gummiwalze oder Holzbrett andrücken.

⑪ Insert wedi Subliner Dry with the printed side facing upwards and press on with a rubber roller or wooden board.



⑫ Poser le wedi Subliner Dry face imprimée vers le haut, et faire pression à l'aide d'un cylindre en caoutchouc ou d'une planche de bois.

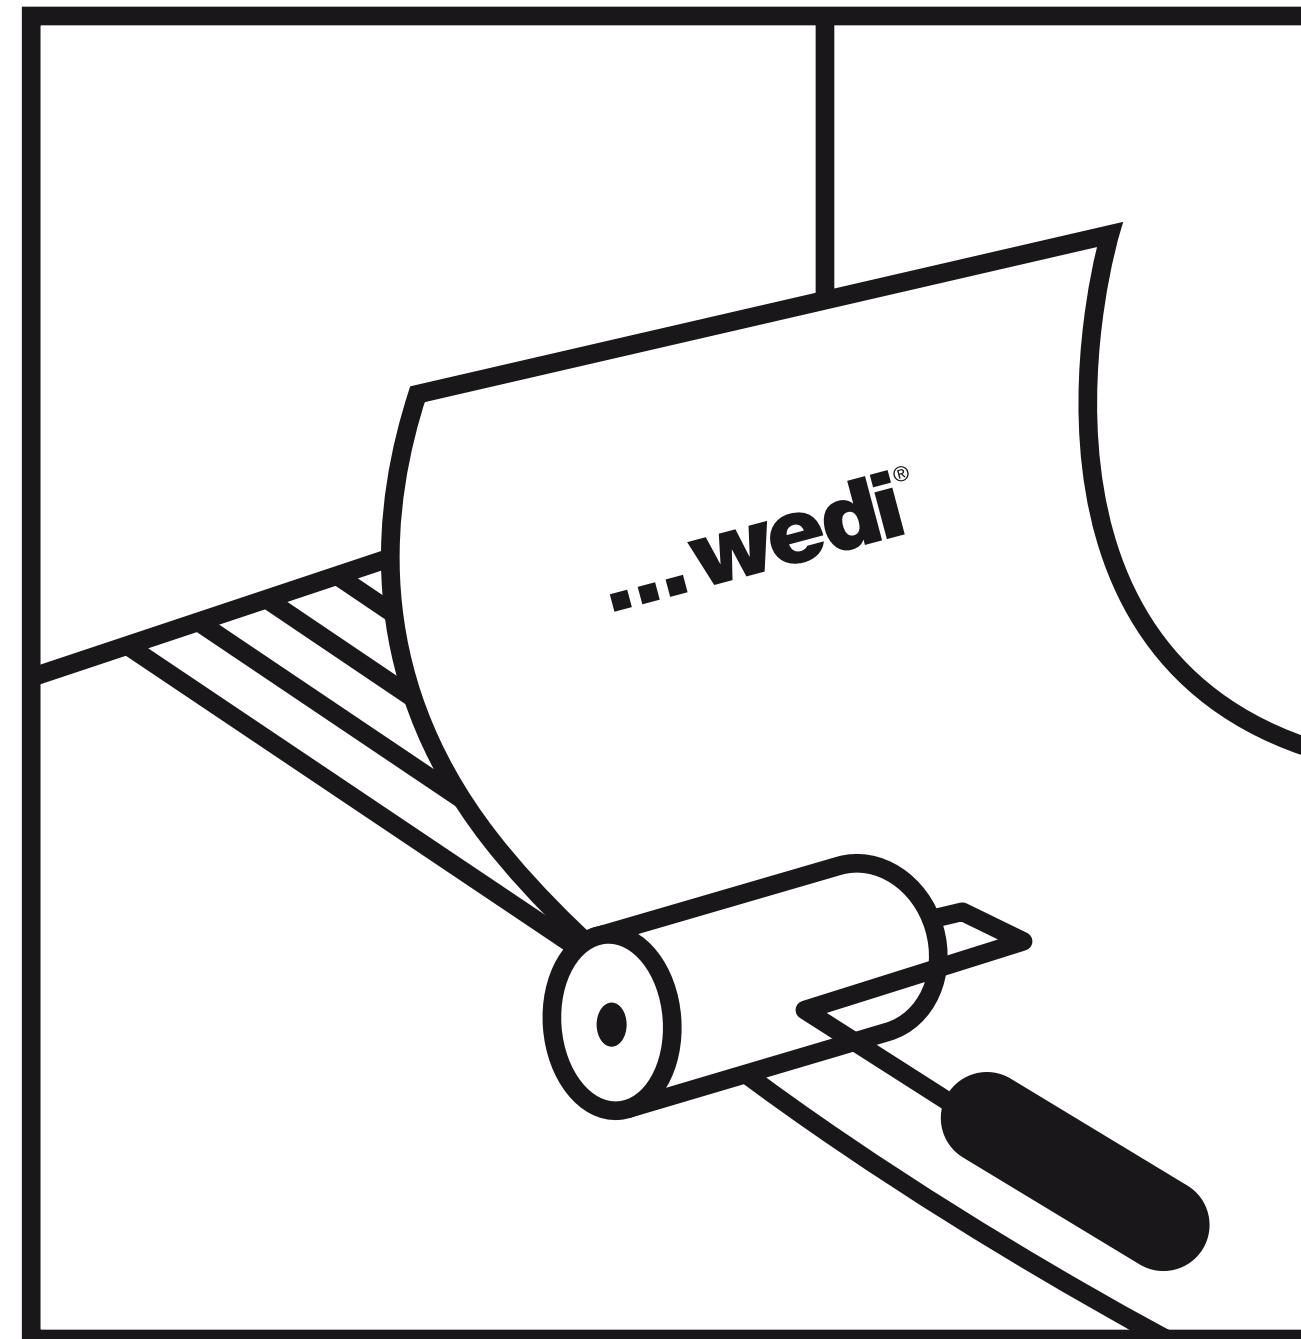

⑬ Die Stöße der Bahnen müssen ca. 5-10 cm überlappen. Zementäre Dichtschlämme (wedi 520) auf überlappenden Bereich aufbringen.

⑭ The widths must overlap at the joints by approx. 5-10 cm. Apply cement-based slurry-type sealing compounds (wedi 520) to the overlapping area.


⑮ Faire chevaucher les joints des bandes sur environ 5 à 10 cm. Placer de l'enduit d'imperméabilisation à base de ciment (wedi 520) dans la zone du chevauchement.

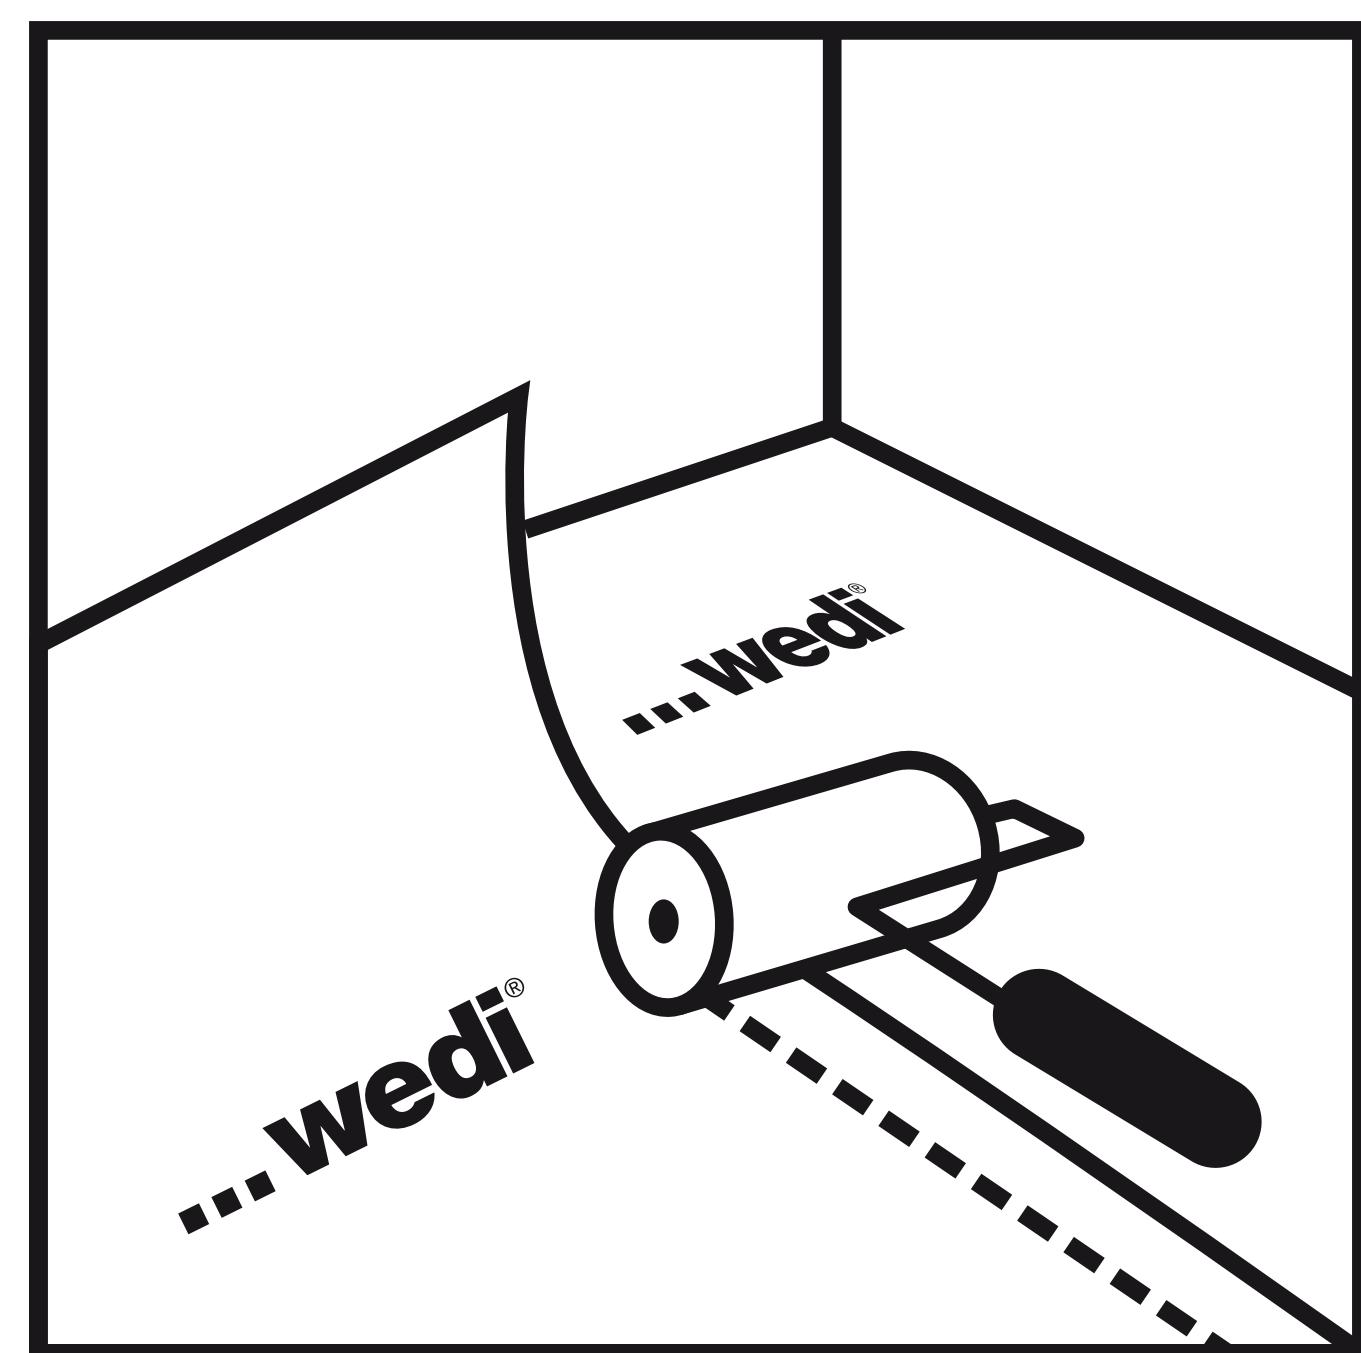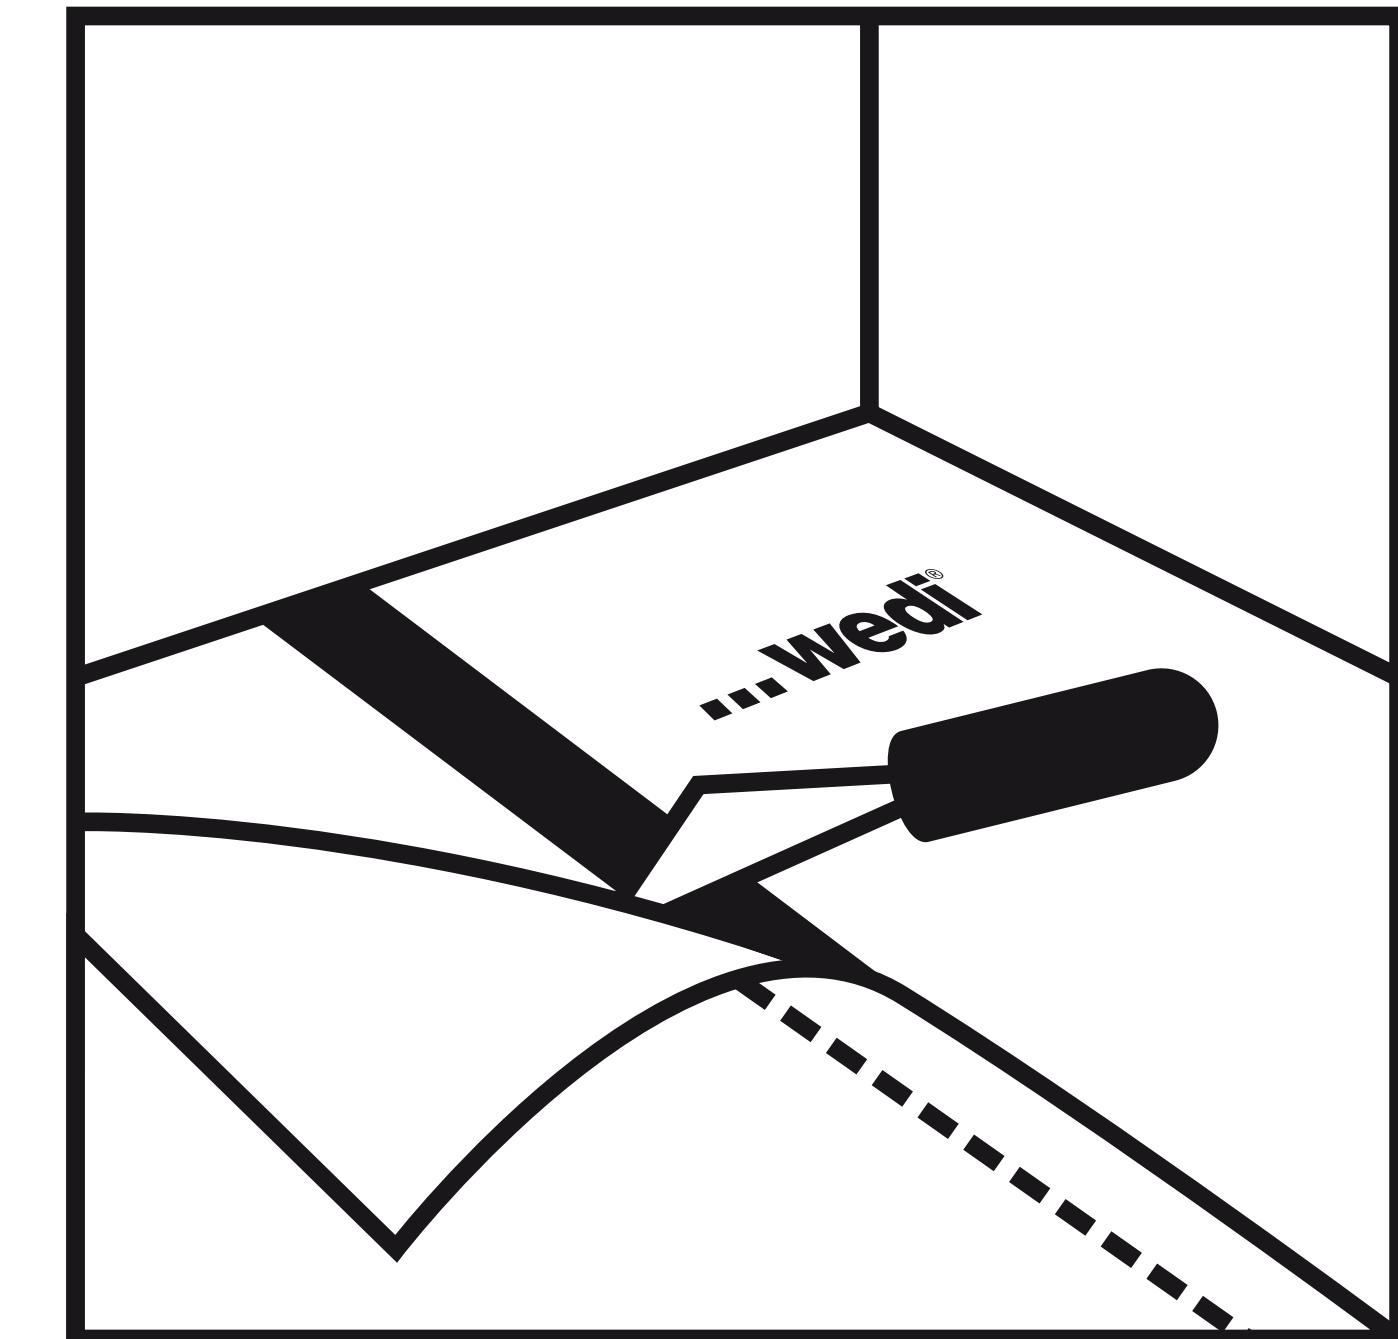

⑯ Zweite Bahn einlegen und Überlappungsbereich mit Traufel oder Gummiwalze andrücken.

⑰ Insert the second width and press on the overlapping area using a trowel or rubber roller.


⑱ Poser la seconde bande et faire pression sur la zone de chevauchement à l'aide d'une taloche ou d'un cylindre en caoutchouc.

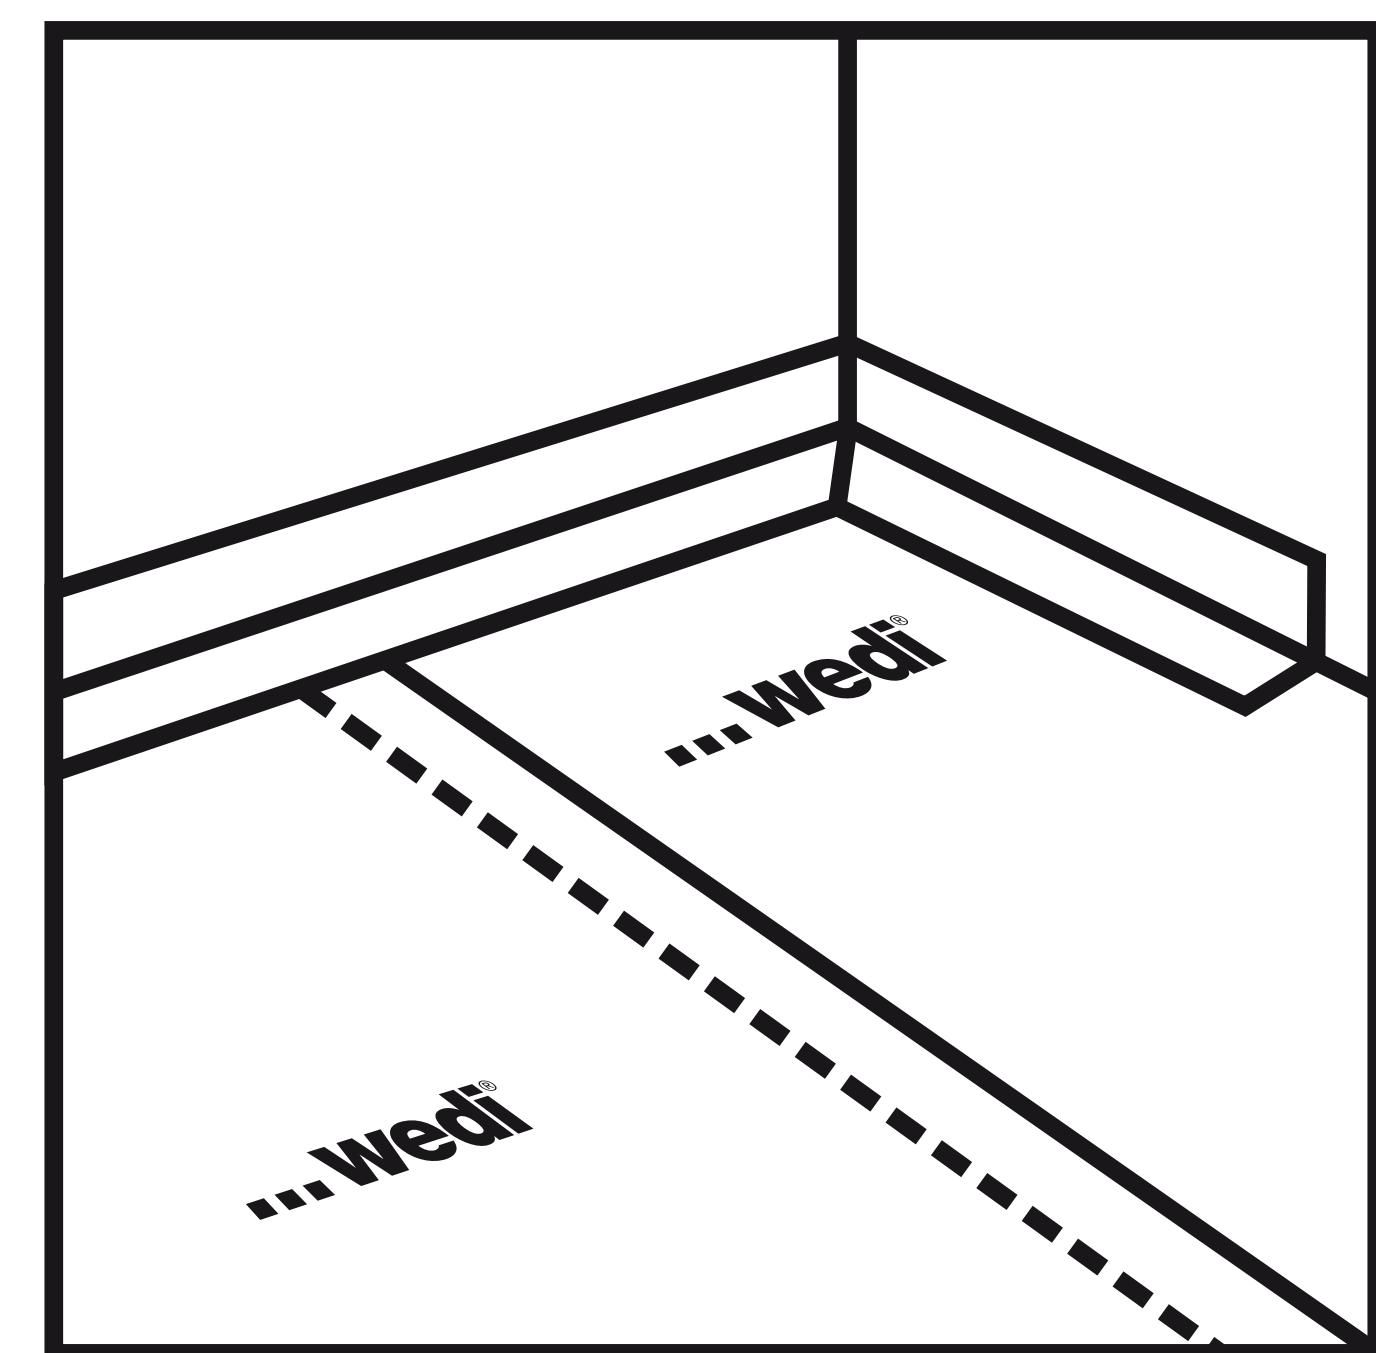

⑲ Eckfugen und Bodenanschlüsse mit wedi Dichtband und zementärer Dichtschlämme (wedi 520) abdichten. Dichtband mittig auf Stoß anbringen.

⑳ Seal off corner joints and floor connections with wedi sealing tape and cement-based slurry-type sealing compounds (wedi 520). Apply the sealing tape in the middle of the joint.

㉑ Assurer l'étanchéité des joints d'angle et des raccordements au sol à l'aide de la bande d'étanchéité wedi et d'enduit d'imperméabilisation à base de ciment (wedi 520). Placer la bande d'étanchéité au milieu du joint.

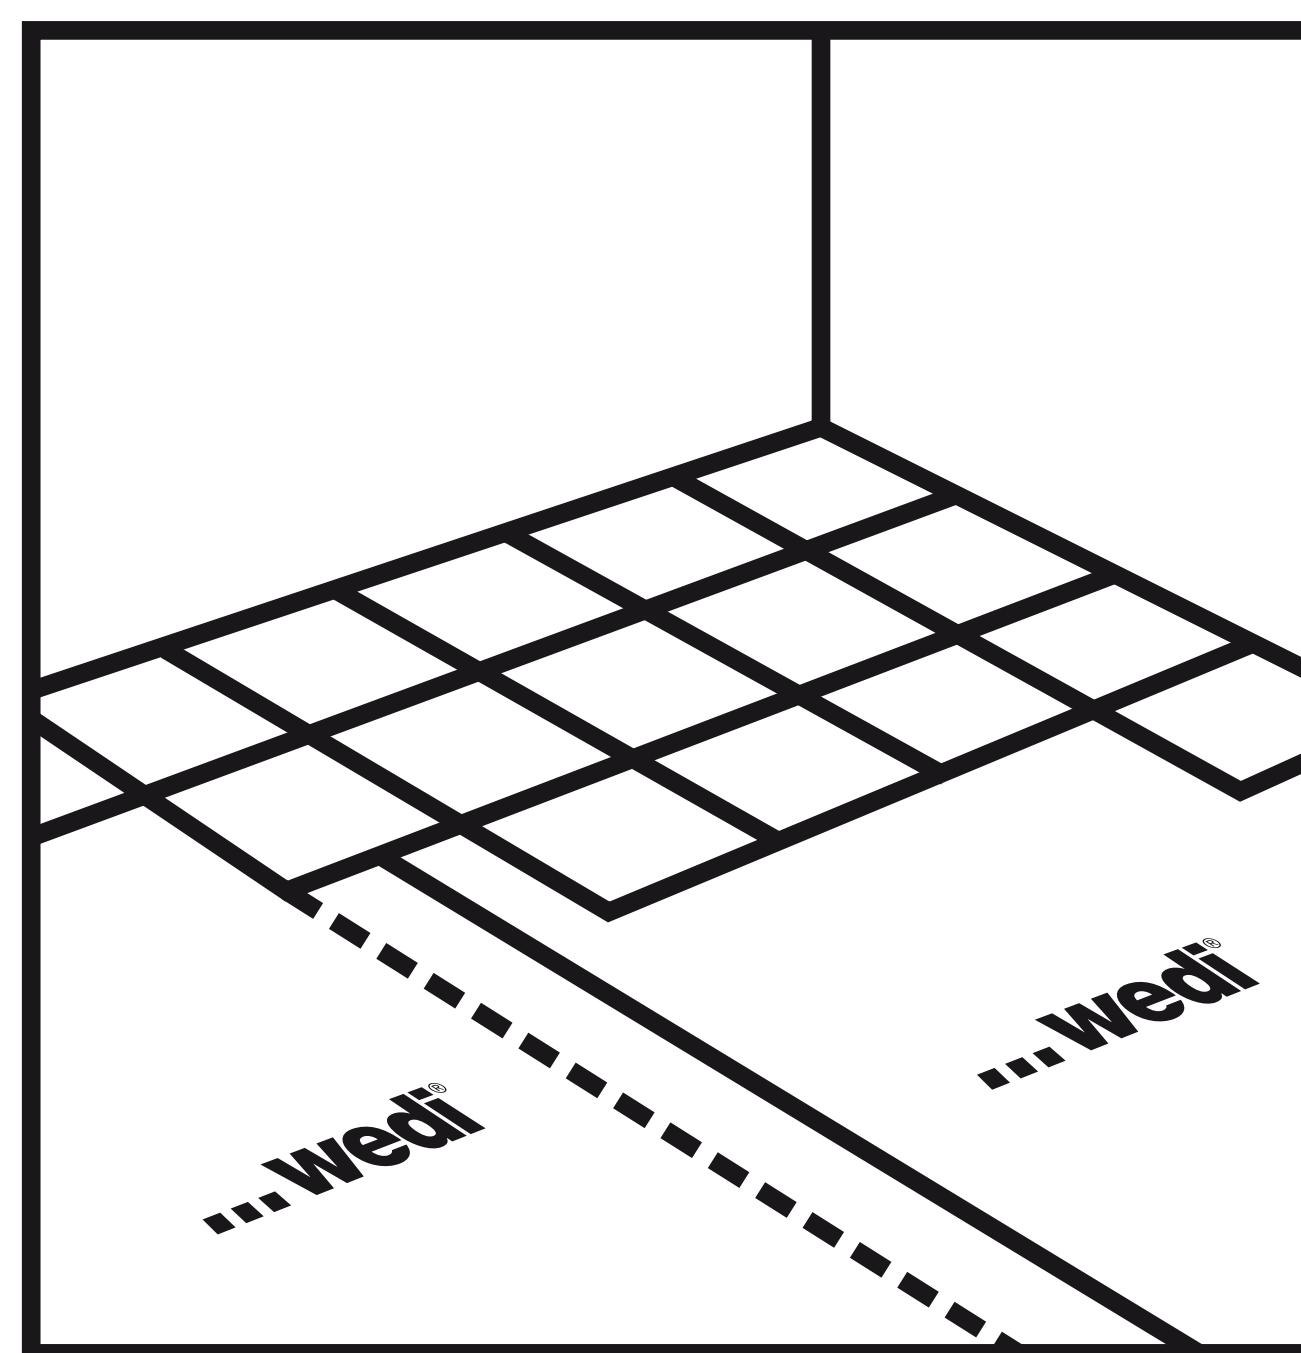

㉒ Nach Erhärtung des Dünnbettmörtels kann der Belag verlegt werden.

㉓ The floor covering can be laid after the thin-bed mortar has hardened.

㉔ Une fois le mortier en couche mince durci, le revêtement peut être posé.



Abdichtung
im Verbund
mit Fliesen
und Platten

P-30370801.101

SFV
Großburgwedel